



COMUNE di ORISTANO - OR

# PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



## 5 - EDIFICI

Febbraio 2025

Comune di Oristano

Sindaco  
Resp. Uff. LL.PP.  
Ref. PEBA

Massimiliano Sana  
ing. Alberto Soddu  
dott. Luca Loi

ATP professionisti incaricati



urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa  
arch. Anna Delitala





## RILIEVO E VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' EDIFICI COMUNALI

### QUANTITA' SCHEDATURE

	SCUOLE	UFFICI	SPORT	CIMIT.	ALTRO	somma
TORRE GRANDE	0	0	1	0	3	4
DONIGALA	0	1	1	1	1	4
NURAXINEDDU E MASSAMA	0	1	0	2	0	3
SILI'	1	1	0	1	0	3
ORISTANO	17	8	6	1	7	39
<i>somma</i>	18	11	8	5	11	<b>53</b>

### ELENCO SCHEDE E IMPORTO INTERVENTI

n.	categoria	nome	indirizzo	località	importo
1	UFFICI	ex 00 - P.ZZO MUNICIPALE	ex Salis Antistene	Oristano	1.260,00 €
2	SCUOLA	ex 2 - ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA	Via Campania- Brianza	Oristano	24.648,00 €
3	SCUOLA	ex 3 - ASILO NIDO Oristano	Via Libeccio	Oristano	1.632,00 €
4	SCUOLA	ex 4 - SCUOLA MATERNA	Via D'Annunzio	Oristano	3.156,00 €
5	SCUOLA	ex 6 - SCUOLA MATERNA	Via Lanusei	Oristano	7.548,00 €
6	SCUOLA	ex 7 - EX CENTRO PER L'IMPIEGO	Via Costa	Oristano	8.460,00 €
7	SCUOLA	ex 9 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Solferino	Oristano	12.720,00 €
8	SCUOLA	ex 10 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Bellini	Oristano	10.200,00 €
9	SCUOLA	ex 11 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Amsicora	Oristano	27.456,00 €
10	SCUOLA	ex 13 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Fratelli Cairoli	Oristano	4.440,00 €
11	SCUOLA	ex 19 - SCUOLA MEDIA	Piazza Mannu	Oristano	- €
12	SCUOLA	ex 21 - SCUOLA MEDIA	Via A. Diaz	Oristano	20.148,00 €
13	SCUOLA	ex 23 - SCUOLA MEDIA	Via G. Marconi	Oristano	23.328,00 €
14	SCUOLA	ex 24 - SCUOLA MEDIA, MATERNA, NIDO	Via Martiri del Congo	SILI'	2.124,00 €
15	SCUOLA	Scuola primaria Palmas Arborea	Via Rinascita	Oristano	540,00 €
16	SCUOLA	Scuola second. Grazia Deledda	Via Torino	Oristano	5.700,00 €
17	SCUOLA	Scuola secondaria Palmas Arborea	Via Lanusei	Oristano	1.248,00 €
18	SCUOLA	Lab. artistico Antonio Marchi	Piazza Eleonora	Oristano	2.280,00 €



19	SCUOLA	Scuola primaria Santa Giusta	Via Dante	Santa Giusta	672,00 €
20	SCUOLA	Scuola second. Santa Giusta	Via Copernico	Santa Giusta	2.196,00 €
21	UFFICI	ex 29 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	Vico Episcopio	Oristano	2.160,00 €
22	POLIF.	5725 ex 33 - EX ASILO INFANTILE	Via Sant' Antonio	Oristano	14.808,00 €
23	POLIF.	5742 ex 39 - CENTRO SOCIALE	Via Cagliari	Oristano	15.840,00 €
24	POLIF.	ex 40 - MENSA PENDOLARI	Via Cagliari	Oristano	1.356,00 €
25	UFFICI	ex 45 - TRIBUNALE	P.zza Aldo Moro	Oristano	276,00 €
26	SPORT	ex 47 - CENTRO SPORTIVO (palestra nuova)	Via M. Pira	Oristano	13.104,00 €
27	SPORT	ex 50 - PISCINA	Prolung. V.le Repubblica	Oristano	24.840,00 €
28	SPORT	ex 51 - PALAZZETTO DELLO SPORT	V.le Repubblica	Oristano	- €
29	SPORT	ex 57 - CENTRO SPORTIVO TORANGIUS	P.zza Baden Powell	Oristano	21.840,00 €
30	SPORT	ex 58 - CENTRO SPORTIVO	Via Gennargentu	Oristano	12.696,00 €
31	SPORT	ex 62 - CENTRO SPORTIVO	Loc. Santa Petronilla	Donigala	15.012,00 €
32	SPORT	ex 63 - MANEGGIO	Via Morosini	Oristano	7.104,00 €
33	SPORT	ex 64 - TENNIS CLUB	Via Duca degli Abruzzi	Torregrande	21.456,00 €
34	TURISMO	ex 65 - CAMPEGGIO SU FORTI	S.P. OR	Torregrande	2.784,00 €
35	UFFICI	ex 67 - MUNICIPIO - EDICOLA	P.zza Eleonora	Oristano	1.920,00 €
36	UFFICI	ex 68 - MUNICIPIO - VINCENZIANE	Piazza Eleonora	Oristano	960,00 €
37	UFFICI	ex 69 - MUNICIPIO - COMUNE	Piazza Eleonora	Oristano	8.772,00 €
38	UFFICI	ex 70 - CASA MUNICIPALE	Via Bologna	Nuraxinieddu	240,00 €
39	UFFICI	ex 71 - UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE	Via Sant'Antonio	Donigala	6.240,00 €
40	UFFICI	ex 72 - DISTACCAMENTO ANAGRAFICO	P.zza dei Caduti	SILI'	7.092,00 €
41	UFFICI	ex 73 - UFFICIO TECNICO	Piazza Eleonora, 9	Oristano	22.536,00 €
42	CULTURA	ex 79 - VILLA BALDINO	L.mare E. D'Arborea	Torregrande	864,00 €
43	CULTURA	ex 00 - BIBLIOTECA	Via Cristoforo Colombo	Torregrande	1.512,00 €
44	CULTURA	ex 00 - LUDOTECA	-	Donigala	1.260,00 €
45	POLIF.	ex 00 - PALAZZO CAMPUS COLONNA	Piazza Eleonora	Oristano	3.720,00 €
46	POLIF.	ex 10074-75-76 AVIS	Via Carmine, 1- P.T.1°	Oristano	1.080,00 €
47	POLIF.	EX TEATRO SAN MARTINO	Via C. de Minorca	Oristano	6.456,00 €
48	TURISMO	ex 10072-73 PROLOCO	Via C. de Minorca, 8- P.T.1	Oristano	1.920,00 €
49	CIMIT.	ex 2000 - CIMITERO Oristano	Viale Cimitero	Oristano	41.712,00 €
50	CIMIT.	7258 ex 2002 - CIMITERO Donigala	Viale dei Cipressi	Donigala	4.632,00 €
51	CIMIT.	7259 ex 2003 - CIMITERO Massama	S.S. 292	Massama	1.464,00 €
52	CIMIT.	7260 ex 2004 - CIMITERO Nuraxinieddu	S.S. 292	Nuraxinieddu	1.464,00 €
53	CIMIT.	7261 ex 2005 - CIMITERO Sili	S.P. 55	SILI'	12.240,00 €

439.116,00 €



## CHECK LIST DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI

### STALLO PARCHEGGIO RISERVATO

1	<b>realizzare</b> uno stallo riservato in prossimità dell'accesso all'edificio oppure <b>ricollocare</b> lo stallo in posizione idonea.
2	<b>raccordare</b> il parcheggio al percorso d'accesso all'edificio con uno scivolo o una rampa.
3	modificare <b>dimensioni</b> stallo riservato (largh >3,20 m, >6,00 m parcheggi in linea) oppure rifare <b>segnaletica</b> orizzontale
4	inserire il <b>cartello</b> di parcheggio disabili

### PERCORSI ESTERNI

5	inserire o riposizionare la <b>segnaletica</b> che indirizzi verso l'ingresso accessibile.
6	<b>raccordare</b> il percorso d'accesso con uno scivolo o una rampa.
7	inserire un <b>codice tattile</b> che segnali la presenza dell'edificio pubblico
8	realizzare una <b>rampa</b> o una piattaforma elevatrice per consentire l'accesso.
9	segnalare la <b>variazione cromatica</b> a pavimento in prossimità dei dislivelli.

### PORTA INGRESSO

10	Se l'edificio non è accessibile, realizzare un <b>sistema di chiamata</b> per il servizio di assistenza, in luogo e altezza accessibile, percepibile dagli ipo-nonvedenti.
11	realizzare una zona <b>antistante/retrostante alla porta</b> dimensioni >135x135 cm.
12	allargare la <b>porta</b> d'accesso (>80 cm) o renderla apribile con leggera pressione.
13	applicare l'elemento di segnalazione sulla <b>porta a vetri</b> .
14	modificare la <b>pavimentazione</b> per renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucciolo, priva di elementi sporgenti).

### SERVIZI IGIENICI

15	<b>realizzare ex-novo</b> un servizio igienico (100cm per l'accostamento laterale al wc e 80cm davanti lavabo, luce netta porta 75 cm)
16	installare <b>sanitari a norma</b> (LAVABO sospeso h >80 cm da pav.; WC a 40 cm da parete laterale e seduta h 45-50 cm da pav)
17	allestire <b>attrezzature a norma</b> (MANIGLIONE E CORRIMANO a 75-80 cm dalla parete, CAMPANELLO ALLARME)
18	<b>segnalare</b> la presenza del bagno accessibile

### COLLEGAMENTI VERTICALI

19	realizzare un <b>sistema di sollevamento</b> (ascensore, piattaforma elevatrice) NB: servoscala soluzione provvisoria
20	modificare la <b>cabina ascensore</b> (<120 cm prof. x 80 cm largh.) o modificare la <b>porta dell'ascensore</b> (<75 cm. sul lato corto) o realizzare un'area <b>antistante</b> alla porta dell'ascensore (<140x140 cm).
21	inserire una <b>segnalazione tattile</b> a pavimento nell'area antistante l'ascensore.
22	ricollocare gli <b>accessori elettrici e segnaletici</b> dell'ascensore (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, ecc.).
23	nella scala inserire il <b>segnale cromatico a pavimento</b> in materiale percepibile a 30 cm dal primo e ultimo gradino.
24	dotare il corpo scala di un <b>corrimano</b> (h90cm da terra e prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino) o di un secondo corrimano h75 cm per bambini o di un <b>parapetto</b> (h100 cm da terra inattraversabile da sfera dia. 10cm).
25	aumentare l' <b>illuminazione</b> del corpo scala.

### FRUIBILITA' E ORIENTAMENTO

26	modificare e/o riposizionare la <b>segnaletica</b> per renderla facilmente leggibile.
27	modificare l'altezza dello <b>sportello informativo</b> , per renderlo accessibile alle persone su carrozzella
28	collocare delle <b>sedute</b> nei locali di permanenza-attesa.
29	modificare la luce netta delle <b>porte</b> interne >75 cm.
30	allargare i <b>corridoi</b> con larghezza >1 m.

### ESTERNI DI PERTINENZA (GIARDINO, CORTILE, TERRAZZA)

31	<b>raccordare</b> l'area esterna di pertinenza (giardino, cortile, terrazza) con l'accesso dell'edificio
32	modificare la <b>pavimentazione</b> per renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucciolo, priva di elementi sporgenti...).
33	riposizionare gli <b>elementi</b> naturali e/o d'arredo che intralciano il percorso
34	Eliminare il gradino nella <b>uscita di sicurezza</b>



## SCHEDA RILIEVO



NOME E FUNZIONE	Palazzo Municipale (Ex Salis Antistene)	E01
INDIRIZZO	Via C. De Minorca	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente in piazza Eleonora	(spostamento forniture) elencato già in ex73
ACCESSO EDIFICIO	Presente soglia sulla porta di ingresso	Smussamento soglia
SERVIZIO IGIENICO	Presente al piano 1	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore. Assente marca-gradino nelle scale Corrimano scale al piano terra in partenza dopo il terzo gradino	Inserire marcagradino nelle scale Allungare il corrimano delle scale per farlo iniziare circa 30 cm prima del primo gradino
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	Nessuno
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Strada di accesso con lavori in corso. Ufficio tecnico per l'urbanistica.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>4,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1	160,00 €	160,00
2	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	37	20,00 €	740,00



3	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede)	ml	1,5	100,00 €	150,00
---	-------	---	----	-----	----------	--------

**SOMMA** **1.050,00**

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	210,00
-------	---	------	--------


**TOTALE** **1.260,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2

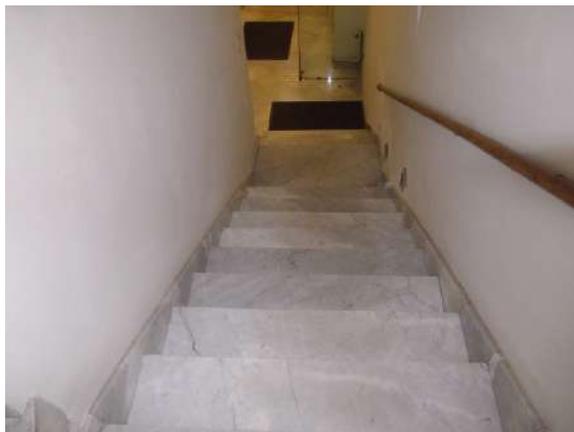

3





NOME E FUNZIONE	Asilo Nido e scuola materna	E02
INDIRIZZO	Via Campania - Brianza	

## ASILO NIDO

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente	Nessuno
ACCESSO EDIFICIO	Presenza soglia in rilievo nella porta di ingresso	Raccordo soglie
SERVIZIO IGIENICO	Presente	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Pavimento sconnesso	Sistemazione pavimento interno in alcune zone (androne bimbi grandi, aula attività bimbi grandi, androne area lattanti, aula nanna)
CORTILE/AREE ESTERNE	Alcune zone del pavimento esterno sono sconnesse	Sostituzione elementi puntuali pavimento esterno
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>7,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n	1,00	380,00 €	380,00
2-3	PAV.2	Ricollocazione puntuale di elementi pavimentazione (masselli, cubetti, piastrelle) per ripristinare la complanarità della superficie	mq	55,00	160,00 €	8.800,00

SOMMA 9.180,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	1.836,00
-------	---	------	----------

**TOTALE 11.016,00**



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



## SCUOLA MATERNA

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente	Nessuno
ACCESSO EDIFICIO	Presenza soglia in rilievo nella porta di ingresso	Raccordo soglie
SERVIZIO IGIENICO	Presente	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza riverbero nell'androne e nella mensa	Inserimento pannelli fonoassorbenti
CORTILE/AREE ESTERNE	Accessibili	Nessuno
NOTE GENERALI	Ogni aula ha un'uscita che dà verso l'esterno e presentano tutte la soglia in rilievo	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>



## PRIORITÀ

critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>6,5</b>

## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1,00	160,00	160,00
2-3	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale foncoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	140,00	80,00	11.200,00
<b>SOMMA</b>						<b>11.360,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		2.272,00
<b>TOTALE</b>						<b>13.632,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	<b>Asilo Nido</b>	<b>E03</b>
INDIRIZZO	<b>Via Libeccio</b>	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente	Nessuno
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Presente	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	Piano primo non utilizzato, comunque presente ascensore	Nessuno
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	Nessuno
CORTILE/AREE ESTERNE	Sono presenti 3 aree gioco esterne, ma presentano tutte il gradino del marciapiede Presenza soglia tra la fine della veranda e il marciapiede esterno	Realizzazione rampa per discesa verso cortile ( almeno 1 removibile da spostare all'occorrenza in quanto il marciapiede è il medesimo) Smussamento soglia
NOTE GENERALI	Piano primo non utilizzato. Qualora sia necessario l'utilizzo per l'aumento del numero di bambini sarà necessario inserire marcagradino (22) e corrimano per la prima rampa di scale (4 ml) Alcune uscite verso l'esterno presentano la soglia in rilievo, ma non quelle principali.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>5,5</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	1,50	800,00 €	1.200,00
1	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1	160,00 €	160,00
<b>SOMMA</b>						1.360,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		272,00
<b>TOTALE</b>						<b>1.632,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1





NOME E FUNZIONE	Scuola Materna	E04
INDIRIZZO	Via D'Annunzio	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente	Nessuno
ACCESSO EDIFICIO	Scivolo nel marciapiede davanti all'ingresso raccordato male	Raccordare meglio scivolo marciapiede ingresso con ricarica in asfalto
SERVIZIO IGIENICO	Presente	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza riverbero aula mensa	Inserimento pannelli fonoassorbenti
CORTILE/AREE ESTERNE	Porte di uscita sul cortile con soglie h 2 cm	Smussamento soglia
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>5,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm	n	1,00	150,00 €	150,00
2	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	27	80,00 €	2.160,00
3	RAC.1	3 SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	2	160,00 €	320,00

SOMMA 2.630,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	526,00
-------	---	------	--------

**TOTALE 3.156,00**



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



3



2





NOME E FUNZIONE	Scuola Materna	E05
INDIRIZZO	Via Lanusei	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma scolorito	Rifacimento segnaletica orizzontale
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Presente per il personale ma assenti i maniglioni	Inserimento maniglioni
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Mancanza protezione termosifoni	Inserimento protezione termosifoni
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Si segnala che non è presente scivolo nel marciapiede di ingresso	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>6,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	110,00 €	110,00
2	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1,00	180,00 €	180,00
3	-	Installazione elemento protezione termosifoni	n	24	250,00 €	6.000,00

SOMMA 6.290,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	1.258,00
-------	---	------	----------

**TOTALE 7.548,00**



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



3



2





NOME E FUNZIONE	Scuola di Musica (ex centro per l'impiego)	E06
INDIRIZZO	Via Costa	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo riservato
ACCESSO EDIFICIO	Presente soglia nella porta di ingresso	Smussamento soglia
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma manca maniglione orizzontale	Inserimento maniglione orizzontale
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Bancone ingresso troppo alto Le aule di musica non hanno rivestimento fonoassorbente per cui capitano lezioni anche in contemporanea e c'è frambusto	Realizzazione bancone accessibile Inserimento pannelli fonoassorbenti nelle aule (6)
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 3,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 0,5
<b>somma</b>	<b>5,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	200,00 €	200,00
2	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1	160,00 €	160,00



3	BAG.1	POSA DI MANIGLIONE FISSO da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	250,00 €	250,00
3	ING.3	SOSTITUZIONE BANCONE con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Largh. parte ribassata non inferiore ad 80 cm.	n	1	2.000,00 €	2.000,00
4	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	60	80,00 €	4.800,00

**SOMMA** **7.050,00**

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	1.410,00
-------	---	------	----------

**TOTALE** **8.460,00**

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4.



5





NOME E FUNZIONE	Scuola Elementare	E07
INDIRIZZO	Via Solferino	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente un bagno spazioso ma non a norma.	Adeguamento servizio igienico tramite riorganizzazione dei sanitari e inserimento maniglioni.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente montacarichi. Scale senza marcagradino.	Inserimento marcagradino.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Accessibili.	Nessuno.
NOTE GENERALI	I bambini entrano da Via Carlo Meloni. La scala di emergenza non ha abbastanza spazio esterno per tenere la carrozzina all'esterno in attesa dei soccorsi.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
						

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>7,0</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.


Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1,00	10.000,00 €	10.000,00
2	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	30,00	20,00 €	600,00
<b>SOMMA</b>						<b>10.600,00</b>
	Extra	<b>INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI</b>		20 %		2.120,00
<b>TOTALE</b>						<b>12.720,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2

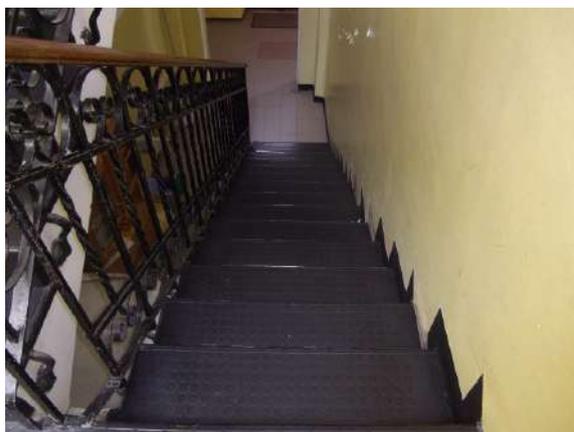



NOME E FUNZIONE	Scuola elementare	E08
INDIRIZZO	Via Bellini	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente	Nessuno
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma non segnalato	Inserimento targhetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente piattaforma elevatrice. Assente corrimano lato muro nelle scale	Inserimento corrimano
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza riverbero nella palestra Assenza coperture termosifoni	Inserimento pannelli fonoassorbenti Inserimento protezione termosifoni (almeno vicino alle classi primarie)
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Al piano primo sono presenti due uscite di emergenza ma non è presente lo spazio esterno per l'alloggiamento della carrozzina in attesa dei soccorsi.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,5
<b>somma</b>		<b>7,5</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna.	n	1,00	40,00 €	40,00
2	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	12,00	100,00 €	1.200,00
3	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	72,00	80,00 €	5.760,00
4	-	Installazione elemento protezione termosifoni	nr	6	250,00	1.500,00
<b>SOMMA</b>						<b>8.500,00 €</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		1.700,00 €
<b>TOTALE</b>						<b>10.200,00 €</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Scuola elementare	E09
INDIRIZZO	Via Amsicora	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma assente targhetta indicativa.	Inserimento targhetta indicativa.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore e piattaforma elevatrice su un corpo scala. Assenza corrimano lato muro.	Inserimento corrimano lato muro sul corpo scala libero da piattaforme elevatrici.
FRUIBILITA' INTERNA	Mancanza protezione termosifoni. Presenza riverbero nella palestra.	Inserimento protezione termosifoni almeno nelle zone delle classi primarie. Inserimento pannelli fonoassorbenti nella palestra.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Le uscite di emergenza presenti al piano primo non presentano adeguato spazio esterno per l'alloggiamento della eventuale carrozzina in attesa dei soccorsi.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>7,0</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna	n	2,00	40,00 €	80,00
2	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede)	ml	8,00	100,00 €	800,00
3	-	Installazione elemento protezione termosifoni	n	24	250,00 €	6.000,00
4	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	200,00	80,00 €	16.000,00

SOMMA 22.880,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	4.576,00
-------	---	------	----------


**TOTALE 27.456,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1



3

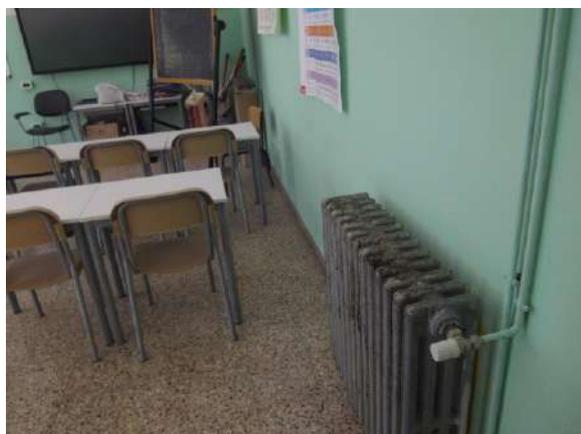

2

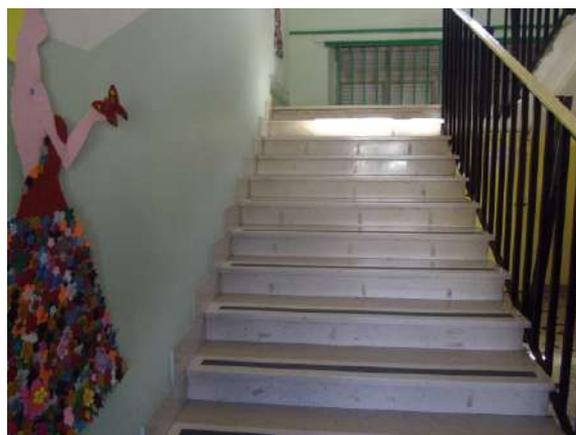

4.





NOME E FUNZIONE	Scuola elementare	E10
INDIRIZZO	Via Fratelli Cairoli	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma l'asfalto nelle vicinanze dello scivolo del marciapiede risulta dissestato	Sistemazione asfalto
ACCESSO EDIFICIO	Rampe di collegamento all'ingresso con assenza di marca-gradino antiscivolo Assenza campanello esterno	Inserimento marca-grandini antiscivolo Inserimento campanello esterno
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma assente maniglione ribaltabile	Inserimento maniglione ribaltabile
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore ma non presente tasti braille e segnale acustico Scale con assenza corrimano lato muro	Adeguamento ascensore Inserimento corrimano
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	Nessuno
CORTILE/AREE ESTERNE	Percorso tra classi e palestra con porzioni di pavimento non complanari	Sistemazione pavimentazione
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,5
<b>somma</b>	<b>8,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAV.5	Rifacimento del tappeto di usura pedonale in asfalto, compresa fresatura superficiale dell'esistente, per uno spessore minimo 4 cm	mq	10	18,00 €	180,00




2	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	14	20,00 €	280,00
3	ING.1	Impianto citofonico di ingresso.	n	1	750,00 €	750,00
4	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile.	n	1,00	250,00 €	250,00
5	IMP.4	ASCENSORE: adeguamento con installazione avvisatore acustico di presenza al piano.	n	1,00	500,00 €	500,00
5	IMP.5	ASCENSORE: adeguamento pulsantiera con segnali in rilievo braille.	n	1,00	300,00 €	300,00
6	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	8,00	100,00 €	800,00
7	PAV.2	Ricollocazione puntuale di elementi pavimentazione (masselli, cubetti, piastrelle) per ripristinare la complanarità della superficie.	mq	4,00	160,00 €	640,00
<b>SOMMA</b>						<b>3.700,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		740,00
<b>TOTALE</b>						<b>4.440,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2

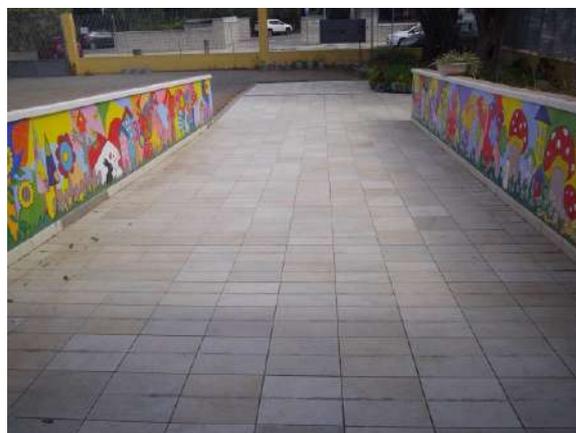

3



4






5



6

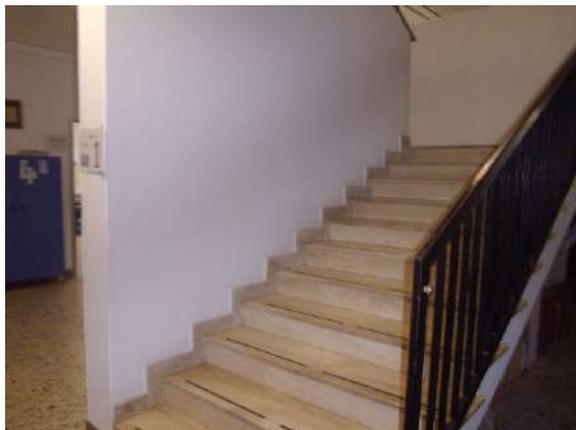

7





NOME E FUNZIONE	Scuola Media	E11
INDIRIZZO	Piazza Mannu	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Lavori in corso nel piazzale antistante l'ingresso.	Nessuno in quanto lavori in corso.
ACCESSO EDIFICIO	Accesso principale con gradino ma piazzale con lavori in corso. Presente anche secondo ingresso da uscita di emergenza a lato accessibile.	Nessuno in quanto lavori in corso.
SERVIZIO IGIENICO	Presente nel bagno alunni.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente piattaforma elevatrice.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
-	-	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	0,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	2,0
<b>somma</b>		<b>6,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €



NOME E FUNZIONE	Scuola Media	E12
INDIRIZZO	Via A. Diaz	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presenti n.2 stalli riservati accanto all'ingresso della clinica che è l'edificio accanto.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile ma assente campanello esterno.	Inserimento impianto citofonico.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma non segnalato.	Inserimento targhetta.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente piattaforma elevatrice.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza riverbero nella palestra.	Inserimento pannelli fonoassorbenti.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Si segnalano alcuni infissi fatiscenti nella zona degli uffici.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,5
<b>somma</b>		<b>8,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	ING.1	Impianto citofonico di ingresso	n	1,00	750,00 €	750,00
2	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna	n	1,00	40,00 €	40,00
3	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	200,00	80,00 €	16.000,00

			SOMMA		16.790,00	
Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			20 %	3.358,00	
			<b>TOTALE</b>		<b>20.148,00</b>	

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Scuola Media	E13
INDIRIZZO	Via G. Marconi	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente.	Installazione stallo parcheggio riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma non segnalato.	Inserimento targhetta.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente piattaforma elevatrice.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza riverbero nelle palestre.	Inserimento pannelli fonoassorbenti almeno nella palestra utilizzata dagli alunni.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	<p>Le palestre sono due, una utilizzata dagli alunni e una data in gestione a una società esterna.</p> <p>Le uscite di emergenza al piano superiore non risultano avere spazio di alloggiamento esterno per la carrozzina in attesa dei soccorsi.</p> <p>I servizi igienici sono presenti solo al piano terra, tuttavia le persone che hanno bisogno vengono disposte con le classi al piano terra.</p>	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,5
<b>somma</b>	<b>8,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00
2	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna	n	1,00	40,00 €	40,00
3	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legno-cemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura porta-pannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	240,00	80,00 €	19.200,00
<b>SOMMA</b>						<b>19.440,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		3.888,00
<b>TOTALE</b>						<b>23.328,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Ex Scuola media-materna-micronido	E14
INDIRIZZO	Via Martiri del Congo, Sili	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Piano terra: presente ma interruttore luce troppo alto. Piano primo: presente ma assenti i maniglioni.	Piano terra: abbassamento interruttore per renderlo accessibile. Piano primo: inserimento maniglioni.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore. Presenti due corpi scale ma assente marcagradino.	Inserimento marcagradini.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Campetto esterno con presenza gradino. Scale esterne di collegamento alla palestra prive di corrimano.	Ricarica in asfalto per ingresso campetto esterno. Realizzazione corrimano esterno.
NOTE GENERALI	Al momento lo stabile è utilizzato solo in parte da alcune associazioni. In futuro non si sa come verrà suddiviso e l'utilizzo che ne verrà fatto (probabilmente casa delle associazioni). Non è stato possibile rilevare la palestra per assenza chiave di ingresso.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	2,0
<b>somma</b>		<b>5,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	-	Intervento di modifiche dell'impianto elettrico per l'abbassamento dell'interruttore della luce per renderlo accessibile.	n	1,00	150,00 €	150,00
2	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e MANIGLIONE RIBALTABILE da ancorare accanto al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1,00	360,00 €	360,00



3	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marca-gradino).	n	48	20,00 €	960,00
4	RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm.	n	1	150,00 €	150,00
5	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	ml	1	150,00 €	150,00

**SOMMA** **1.770,00**

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	354,00
-------	---	------	--------

**TOTALE** **2.124,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1



2



3

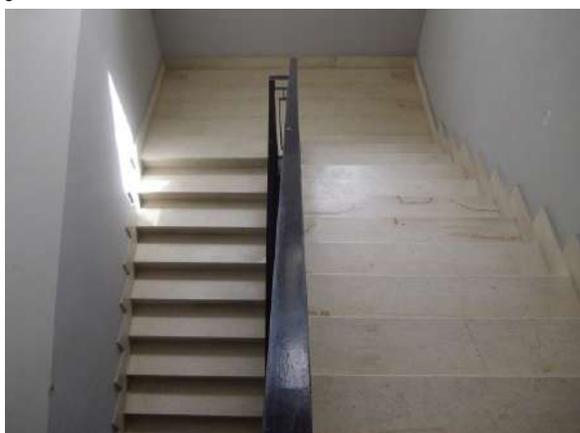

4



5





NOME E FUNZIONE	Scuola Primaria	E15
INDIRIZZO	Via Rinascita (Palmas Arborea)	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente. Parcheggio presente fronte comune (80 mt circa) ma il percorso di collegamento all'ingresso della scuola non risulta complanare.	Realizzazione stallo parcheggio riservato
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente maniglione ribaltabile.	Sostituzione maniglione fisso con ribaltabile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Presente soglia nella porta che collega all'area esterna.	Smussamento soglia.
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-			

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>7,5</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00
2	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	n	1	250,00 €	250,00

SOMMA 450,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	90,00
-------	---	------	-------

**TOTALE 540,00**

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





NOME E FUNZIONE	Scuola Secondaria Grazia Deledda	E16
INDIRIZZO	Via Torino	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente.	Realizzazione stallo parcheggio riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Guida cancello in rilievo. Presente ingresso secondario all'edificio con rampa che collega al piano seminterrato.	Raccordo soglie con pedana removibile.
SERVIZIO IGIENICO	Presente in tutti i piani ma i maniglioni fissi sono verticali (piano seminterrato assenti i maniglioni).	Inserimento maniglione orizzontale almeno in un bagno del piano terra.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza di riverbero acustico nelle aule musica (aula flauto e aula pianoforte al piano seminterrato, aula clarinetto e aula violino al piano terra).	Inserimento pannelli fonoassorbenti almeno nelle aule musica al piano terra dove ci sono le classi.
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma.	Nessuno.
NOTE GENERALI	Le classi sono al piano terra e al piano primo, mentre al piano seminterrato vengono utilizzate solo due aule musica.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>7,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00



2	RAC.2	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n	1	300,00 €	300,00
3	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	n	1	250,00 €	250,00
4	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnoccemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	50	80,00 €	4.000,00

SOMMA 4.750,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	950,00
-------	---	------	--------

**TOTALE 5.700,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Scuola Secondaria	E17
INDIRIZZO	Via Laconi (Palmas Arborea)	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo parcheggio riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Guida cancello in rilievo.	Raccordo soglie con pedana removibile.
SERVIZIO IGIENICO	Presente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Pavimentazione cortile esterno dissestata.	Rifacimento pavimentazione cortile esterno.
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati (da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati (da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>	<b>7,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00
2	RAC.2	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lung. ca. 1 ml	n	1	300,00 €	300,00
3	PAV.5	Rifacimento del tappeto di usura pedonale in asfalto, compresa fresatura superficiale dell'esistente, per uno spessore minimo 4 cm	mq	30	18,00 €	540,00

SOMMA

1.040,00



	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		208,00
<b>TOTALE</b>						<b>1.248,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Municipio- Laboratorio artistico Antonio Marchi	E18
INDIRIZZO	Piazza Eleonora	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente in piazza Eleonora.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Presenza gradino all'ingresso soglia in rilievo all'interno.	Realizzazione rampa di accesso esterna e raccordo soglie interno.
SERVIZIO IGIENICO	-	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Associazione in cui le persone non fruiscono dell'ambiente interno, c'è un banchetto all'ingresso e le persone lasciano lì le loro offerte.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	-	-	<span style="color: green;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>2,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	2	800,00 €	1.600,00
2	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1	300,00 €	300,00

SOMMA 1.900,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	380,00
-------	---	------	--------

**TOTALE 2.280,00**



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





NOME E FUNZIONE	Scuola Primaria	E19
INDIRIZZO	Via Dante Alighieri, Santa Giusta	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma segnaletica scolorita.	Rifare segnaletica orizzontale.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente ascensore, presente servoscala ma primo piano non accessibile per comunicazione del comune.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Presente rampa che collega al cortile ma assente corrimano.	Inserimento corrimano esterno.
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
						

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
somma		6,5



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	110,00 €	110,00
2	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	ml	3	150,00 €	450,00
SOMMA						560,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		112,00
<b>TOTALE</b>						<b>672 ,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





NOME E FUNZIONE	Scuola Secondaria	E20
INDIRIZZO	Via Copernico, Santa Giusta	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente maniglione ribaltabile.	Inserimento maniglione ribaltabile di fianco al vaso e maniglione fisso sulla parete parallela.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente ascensore, presente servoscala. Assente secondo corrimano su lato libero da servoscala.	Nessuno. Inserimento corrimano.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Accessibili.	Nessuno.
NOTE GENERALI	Si segnala corrimano della scala esterna non sicuro per via del largo spazio tra le barre protettive.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>7,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale.	n	1,00	200,00 €	200,00
2	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	180,00 €	180,00



2	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile.	n	1	250,00 €	250,00
3	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	12	100,00 €	1.200,00
SOMMA						1.830,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		366,00
<b>TOTALE</b>						<b>2.196 ,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Servizio Edilizia Privata	E21
INDIRIZZO	Vico Episcopo	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Lavori in corso nella Piazza adiacente.	Nessuno
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma manca targhetta identificativa e maniglione ribaltabile.	Inserimento targhetta identificativa Inserimento maniglione ribaltabile
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore ma assenti pulsanti con braille e segnale acustico. Assente marcagradino nelle scale. Corrimano presente ma a partire dal terzo gradino.	Adeguamento ascensore. Inserimento marcagradino. Inserire corrimano che si estende oltre il primo gradino.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 1,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>3,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna	n	1	40,00 €	40,00
2	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	n	1	250,00 €	250,00
3	IMP.4	ASCENSORE: adeguamento con installazione avvisatore acustico di presenza al piano	n	1	500,00 €	500,00
3	IMP.5	ASCENSORE: adeguamento pulsantiera con segnali in rilievo braille	n	1	300,00 €	300,00



4	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	28	20,00 €	560,00
5	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede)	ml	1,5	100,00 €	150,00
SOMMA						1.800,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		360,00
<b>TOTALE</b>						<b>2.160,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1




2



3



4.

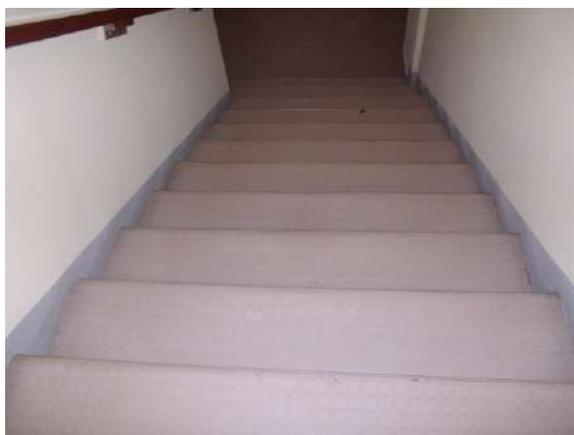

5





NOME E FUNZIONE	Ex Asilo Infantile - Biblioteca	E22
INDIRIZZO	Via Sant'Antonio	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presenti due stalli parch. riservato ma scoloriti.	Rifacimento segnaletica orizzontale.
ACCESSO EDIFICIO	Porta ingresso esterna con gradino h. 5 cm.	Installazione scivolo per raccordo soglia.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico per disabili presente ma senza misure minime rispettate causa ingombro lavandino.	Spostamento lavandino disabili nel bagno attiguo.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Prima rampa di scala per accesso alla biblioteca priva di corrimano. Assente contrasto cromatico sui gradini.	Dotazione del corpo scala di un corrimano lunghezza 6 ml (prima rampa). Installazione segnale cromatico a pavimento.
FRUIBILITA' INTERNA	Assente corrimano nella rampa di collegamento verso il servizio igienico. Passaggio verso lo stesso di altezza ridotta. Rampa verso la sala lettura senza corrimano	Inserimento corrimano 5 ml. Segnalazione h porta circa 190 cm. Inserimento corrimano 2 ml.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Presenza ascensore, presenza pedana elettrica per superamento primi 3 gradini di accesso allo stesso.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,5
<b>somma</b>		<b>8,0</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00
2	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n	1,00	380,00 €	380,00
3	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1,00	10.000,00 €	10.000,00
4	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	6,00	100,00 €	600,00
5	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	nr	26,00	20,00 €	520,00
6	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	5,00	100,00 €	500,00
7	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna.	nr	1	40,00 €	40,00
8	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	1	100,00 €	100,00

SOMMA 11.340,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	2.248,00
-------	---	------	----------

**TOTALE 14.808,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2






3



4

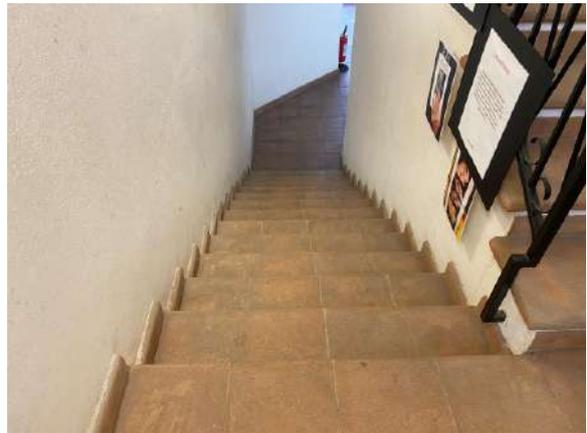

5



6



7





NOME E FUNZIONE	Centro sociale circolo Bocciofilo	E23
INDIRIZZO	Via Cagliari	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma segnaletica scolorita.	Rifacimento segnaletica orizzontale.
ACCESSO EDIFICIO	Accesso da marciapiede esterno sconnesso. Ingresso con gradino.	Ricarica asfalto per congiungere meglio marciapiede a strada. Raccordo soglie.
SERVIZIO IGIENICO	Assente.	Necessario creare bagno accessibile unendo bagno e antibagno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presente soglia nella porta di collegamento ai campi. Gradino per accesso a campo. Gradino per accesso a zona retro del campo (zona lavello).	Smussamento soglia. Inserimento scivolo di ingresso al campo. Inserimento scivolo per accesso al retro del campo.
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma.	Nessuno.
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	-	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 3,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>7,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale.	n	1	110,00 €	110,00
2	RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm.	n	1,00	150,00 €	150,00



3	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lunghez. ca. 1 ml.	n	1	380,00 €	380,00
4	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1	10.000,00 €	10.000,00
5	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1	160,00 €	160,00
6-7	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo ferma-ruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	3	800,00 €	2.400,00
SOMMA						13.200,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		2.640,00
<b>TOTALE</b>						<b>15.840,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





5



6



7





NOME E FUNZIONE	Centro sociale ex mensa pendolari	E24
INDIRIZZO	Via Cagliari	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente su Via Ciusa (ingresso da via Cagliari).	Nessuno (intervento riportato su scheda bocciofilo).
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma assente maniglione reclinabile.	Nessuno in quanto non vi è spazio per il montaggio del reclinabile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITÀ INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	Presente parcheggio con ingresso da via Ciusa utilizzabile dai fruitori: La rampa che collega all'accesso dal retro è priva di corrimano. La porta di sicurezza che collega il parcheggio al centro presenta una soglia	Inserimento corrimano per esterni. Smussamento soglia.
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 1,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>5,0</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	ml	5,0	150,00 €	750,00
2	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n	1,0	380,00 €	380,00

SOMMA 1.130,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	226,00
-------	---	------	--------

**TOTALE 1.356,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





NOME E FUNZIONE	<b>Tribunale</b>	<b>E25</b>
INDIRIZZO	<b>Piazza Aldo Moro</b>	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma con segnaletica scolorita.	Rifacimento segnaletica orizzontale.
ACCESSO EDIFICIO	Presente ingresso accessibile sul retro.	Inserimento sull'ingresso principale di targhetta indicativa della posizione dell'ingresso accessibile.
SERVIZIO IGIENICO	Presente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	0,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>4,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	110,00 €	110,00
2	ORI.5	Installazione targa segnaletica per esterno, da applicare su muro, con frecce e altri pittogrammi per indicazione del percorso accessibile.	n	1	120,00 €	120,00

SOMMA

230, 00



	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		46,00
<b>TOTALE</b>						<b>276,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1.



2.





NOME E FUNZIONE	Centro sportivo (Palatharros e Palestra Boxe)	E26
INDIRIZZO	Via Michele Pira	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Palatharros: cancello dedicato all'ingresso degli spettatori del Palatharros con guida cancello in rilievo Accesso visitatori sul retro dotato di scivolo. Palestra Boxe: presente soglia sulla porta di ingresso.	Palatharros: posizionamento elemento removibile di raccordo. Palestra Boxe: smussamento soglia.
SERVIZIO IGIENICO	Palatharros: presente. Palestra Boxe: assente.	Palestra Boxe: realizzazione servizio igienico accessibile tramite unione di due servizi e realizzazione doccia accessibile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Palatharros: presente spazio dedicato alle carrozzine nelle tribune. Palestra Boxe: piccola palestra utilizzata solo da chi si allena.	Nessuno
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Il Palatharros comunica che le macchine durante gli eventi si parcheggiano dentro e che lo spazio accanto allo scivolo viene transennato per riservarlo. Tuttavia non è delimitato né all'interno né esiste un parcheggio riservato all'esterno. La palestra di boxe presenta delle uscite laterali della sala con un gradino.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-		-	

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,5
<b>somma</b>		<b>7,5</b>




## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1-2	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale.	n	1	200,00 €	200,00
3	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml.	n	1	380,00 €	380,00
4	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1	160,00 €	160,00
5	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1	10.000,00 €	10.000,00
6	BAG.4	Installazione pedana removibile per doccia, con scivolo di raccordo.	n	1	180,00 €	180,00
SOMMA						10.920,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		2.184,00
<b>TOTALE</b>						<b>13.104,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

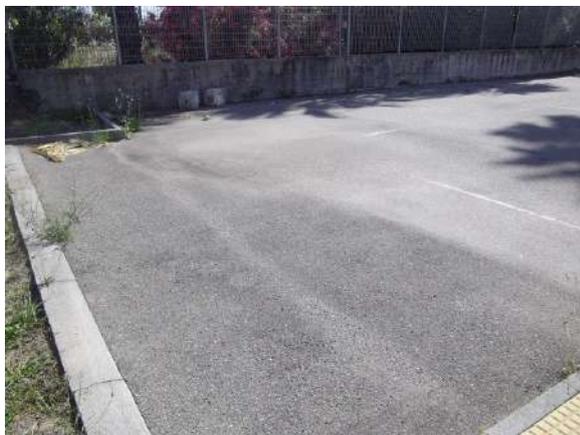

2



3



4





5



6





NOME E FUNZIONE	<b>Piscina</b>	<b>E27</b>
Via Gennargentu	<b>Viale Repubblica</b>	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente all'interno della proprietà ma scolorito.	Rifacimento segnaletica orizzontale.
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso secondario senza alcuna sporgenza disponibile, che porta direttamente agli spogliatoi dedicati.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Marcagrado assente nelle scale che portano il pubblico alle tribune. Corrimano assente nei gradini. Tribune non accessibili dalle carrozzelle in quanto collegate solo tramite gradini, e in basso non è possibile posizionarle a causa dello spazio ristretto e del fatto che arriva l'acqua.	Inserire marcagrado. Inserire corrimano. Posizionamento di piattaforma elevatrice per collegamento alle tribune.
FRUIBILITÀ INTERNA	Bancone di ingresso troppo alto e troppo profondo che non permette la visuale di chi sta in carrozzina. Doccia di ingresso alla piscina con piatto doccia non pianeggiante ma a vasca, pericoloso per tutti.	Sostituzione bancone. Posizionamento di piatto doccia traforato pianeggiante sopra.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>5,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale.	n	1	110,00 €	110,00
2	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	8	20,00 €	160,00
3	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	2,5	100,00 €	250,00
4	IMP.1	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento di dislivelli fino a 150 cm, con parapetto di protezione (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire a seguito di specifico progetto).	n	1	18.000,00 €	18.000,00
5	ING.3	SOSTITUZIONE BANCONE con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Largh. parte ribassata non inferiore ad 80 cm.	n	1	2.000,00 €	2.000,00
6	BAG.4	Installazione pedana removibile per doccia, con scivolo di raccordo.	n	1	180,00 €	180,00
<b>SOMMA</b>						<b>20.700,00</b>
	Extra	<b>INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI</b>		20 %		<b>4.140,00</b>
<b>TOTALE</b>						<b>24.840,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2






3



4



5

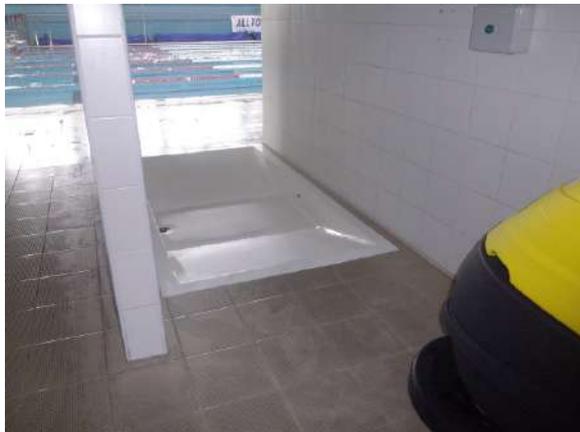



NOME E FUNZIONE	Palazzetto dello Sport	E28
INDIRIZZO	Viale Repubblica	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente sul lato ingresso pubblico	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	A norma.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	<p>Alcune porte tagliafuoco hanno il telaio in basso in sporgenza ma il gestore possiede già un elemento removibile in metallo per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.</p> <p>Sono presenti dei posti riservati a bordo campo che all'occasione vengono delimitati, alternativamente è possibile per la persona in carrozzina guardare la partita dall'alto delle tribune, in cui c'è uno spazio grande che è collegato tramite ascensore.</p>	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	0,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
somma		3,5

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €



NOME E FUNZIONE	Centro sportivo (Palestra arcieri)	E29
INDIRIZZO	Piazza Baden Powell, Torangius	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente (per i visitatori).	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza riverbero acustico.	Inserimento pannelli fonoassorbenti.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	<p>Sono presenti i bagni e le docce accessibili anche negli spogliatoi, ma risultano abbandonati e non utilizzabili.</p> <p>Le tribune sono di carattere amovibile e non sono accessibili, tuttavia vengono effettuate gare saltuariamente e con poco pubblico (si praticano tiro con l'arco, hockey e tennis da tavolo) per cui si può alloggiare la carrozzina a bordo campo.</p> <p>Segnalano pavimento della palestra usurato.</p> <p>Necessaria manutenzione del verde (presenza erba alta accanto al passaggio di ingresso).</p>	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>4,0</b>




### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	200,00 €	200,00
3	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente, posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq	225	80,00 €	18.000,00
SOMMA						18.200,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		3.640,00
<b>TOTALE</b>						<b>21.840,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

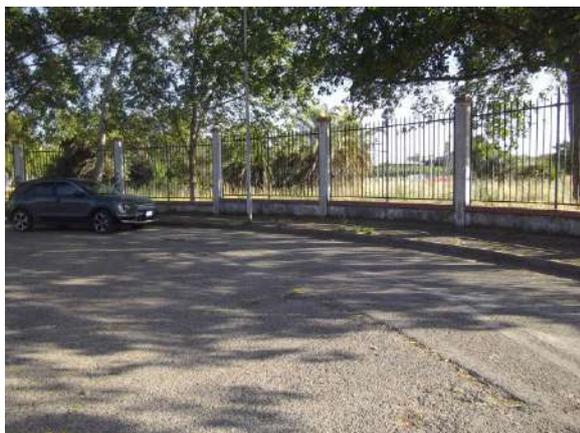

2





NOME E FUNZIONE	Centro Sportivo (Oristano calcio e palestra)	E30
INDIRIZZO	Via Gennargentu	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Ingresso alle tribune da via Gennargentu: assente.  Ingresso al campo e alla palestra da Via Levante: presente in prossimità delle strisce pedonali (30 mt dal cancello di ingresso) ma il marciapiede che collega all'ingresso presenta dei pali che restringono il passaggio per una carrozzina.	Realizzazione di stalli riservati per accesso palestra e per accesso tribune.
ACCESSO EDIFICIO	A norma	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Spogliatoi a uso dell'Oristano calcio: assente servizio igienico adeguato.  Palestra comunale: servizio igienico adeguato ma piatto doccia non a filo-pavimento.	Oristano calcio: adeguamento del servizio igienico tramite demolizione di un tramezzo al fine di adeguare gli spazi e inserimento sanitari a norma compresi di maniglioni.  Palestra comunale: inserimento scivolo per piatto doccia.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITÀ INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-		-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>5,0</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1-2	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	2	200,00 €	400,00
3	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1	10.000,00 €	10.000,00
4	BAG.4	Installazione pedana removibile per doccia, con scivolo di raccordo	n	1	180,00 €	180,00
<b>SOMMA</b>						10.580,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		2.116,00
<b>TOTALE</b>						<b>12.696,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Centro Sportivo	E31
INDIRIZZO	Loc. Santa Petronilla	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente, presente spazio interno per il parcheggio.	Nessuno in quanto il centro sportivo risulta frequentato solo da chi va ad allenarsi e ha ampio spazio di parcheggio interno.
ACCESSO EDIFICIO	Presenza soglia nella porta di ingresso della segreteria. Presenza gradino nella porta ingresso del bagno. Pavimento non complanare nel percorso che collega alla segreteria.	Smussatura soglia. Inserimento scivolo. Raccordo asfalto.
SERVIZIO IGIENICO	Assente, presente bagno spazioso ma non adeguato.	Adeguamento bagno (necessario eliminare il bidet, inserire i maniglioni e i sanitari a norma).
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Percorso di collegamento verso il bagno in ghiaia.	Pavimentazione in asfalto di collegamento con bagno a norma.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>4,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1	160,00 €	160,00
2	RAC.2	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	n	1,5	800,00 €	1.200,00
3	RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm	n	1	150,00 €	150,00
4	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1	10.000,00 €	10.000,00
5	PAV.3	Realizzazione PAVIMENTAZIONE pedonale in asfalto, su fondo in ghiaia esistente	mq	25	40,00 €	1.000,00
<b>SOMMA</b>						<b>12.510,00</b>
	Extra	<b>INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI</b>		20 %		<b>2.502,00</b>
<b>TOTALE</b>						<b>15.012,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





5





NOME E FUNZIONE	<b>Maneggio</b>	<b>E32</b>
INDIRIZZO	<b>Via Morosini</b>	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente (parcheggio non delimitato, su sterrato interno alla proprietà).	Realizzazione parcheggio riservato.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	A norma.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Assente pedana riservata per alloggiamento carrozzina a bordo pista con scivolo di collegamento. Presente soglia all'ingresso dei bagni. Presente gradino nella porta di accesso della segreteria.	Allestimento area carrozzelle con rialzo pedana e scivolo raccordo a bordo campo. Smussamento soglia. Inserimento scivolo.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Il maneggio ospita anche gare importanti per cui anche se non è possibile l'allenamento la visione delle stesse occorre che sia inclusiva.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>4,5</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot €.
1	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello.	n	1	560,00 €	560,00
2-3	FOR.1	Allestimento area carrozzelle con rialzo pedana e scivolo raccordo a bordo campo.	n	1	4,000,00 €	4,000,00
4	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm.	n	1	160,00 €	160,00
5	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	1,5	800,00 €	1.200,00

SOMMA 5.920,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	1.184,00
-------	---	------	----------

**TOTALE 7.104,00**

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





5





NOME E FUNZIONE	Tennis Club	E33
INDIRIZZO	Via Duca degli Abruzzi, Torre Grande	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Non presente servizio igienico adeguato. Docce con piatto doccia rialzato. Presente soglia nella porta di ingresso dello spogliatoio.	Adeguamento servizio igienico tramite demolizione di un tramezzo di separazione. Installazione scivolo per piatto doccia. Raccordo soglie.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presente gradino all'ingresso del bar. Tribune non accessibili alla carrozzina: gradini per accedervi e corridoio troppo stretto con presenza di pali in mezzo al percorso. Gradini per accedere ai campi.	Installazione scivolo. Allestimento area carrozzelle a bordo campo. Inserimento scivolo per accesso ad almeno un campo.
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma.	Nessuno.
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>5,0</b>




## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	200,00 €	200,00
2	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1	10.000,00 €	-
3	BAG.4	Installazione pedana removibile per doccia, con scivolo di raccordo	n	1	180,00 €	180,00
4	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1	300,00 €	300,00
5	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	1	800,00 €	800,00
6	FOR.1	Allestimento area carrozzelle con rialzo pedana e scivolo raccordo a bordo campo	n	1	4.000,00 €	4.000,00
7	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare	ml	3	800,00 €	2.400,00
<b>SOMMA</b>						<b>17.880,00</b>
	Extra	<b>INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI</b>		20 %		<b>3.576,00</b>
<b>TOTALE</b>						<b>21.456,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

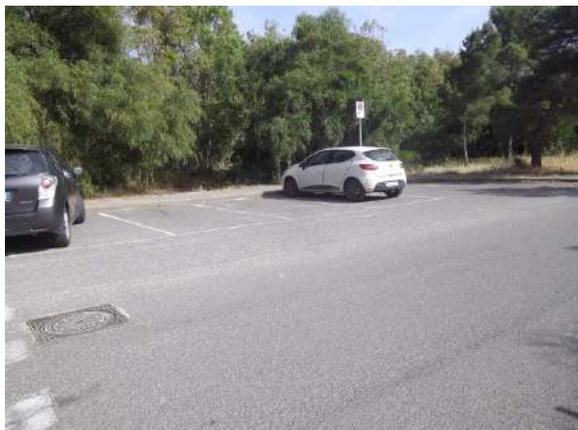

2






3



4

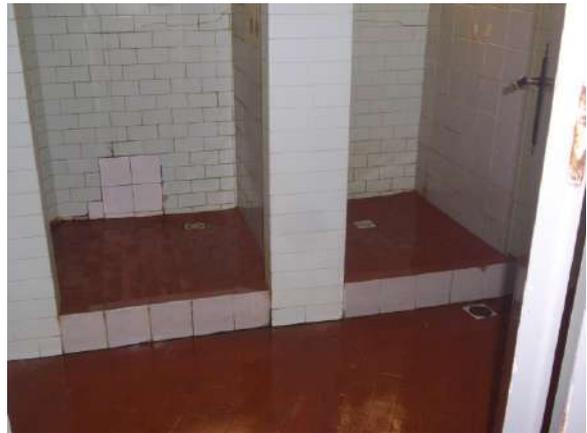

5



6



7





NOME E FUNZIONE	Campeggio Su Forti (area camper)	E34
INDIRIZZO	Torre Grande	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente.	Realizzazione stallo riservato (interno vicino ai bagni riservati).
ACCESSO EDIFICIO	Presenza gradino nella reception.	Realizzazione rampa.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma assenti maniglioni.	Inserimento maniglioni.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Assenza vialetto di collegamento zona camper e bagno.	Realizzazione vialetto che collega l'area parcheggio riservata al bagno riservato.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Bene comunale attualmente privo di ente gestore; l'area di sosta e i servizi sono utilizzati impropriamente come area nomadi.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-		-	-

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>3,5</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
1	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	n	1	560,00 €	560,00
2	RAC.1	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	n	1	800,00 €	800,00
3	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e MANIGLIONE RIBALTABILE da ancorare accanto al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	360,00 €	360,00
1	PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle o cls	mq	6	100,00 €	600,00
SOMMA						2.320,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		464,00
<b>TOTALE</b>						<b>2.784,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Municipio- Edicola	E35
INDIRIZZO	Piazza Eleonora	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato in piazza Eleonora.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Presenza gradino all'ingresso.	Realizzazione rampa di accesso.
SERVIZIO IGIENICO	-	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
		-	-		-	-

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>2,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	2	800,00 €	1.600,00

<b>SOMMA</b>					<b>1.600,00</b>
Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			20 %	320,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.920,00</b>



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1





NOME E FUNZIONE	Municipio- Vincenziane	E36
INDIRIZZO	Piazza Eleonora	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato in piazza Eleonora.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Presenza gradino all'ingresso.	Realizzazione rampa di accesso.
SERVIZIO IGIENICO	-	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Associazione in cui le persone non fruiscono dell'ambiente interno, c'è un banchetto all'ingresso e le persone lasciano lì le loro offerte.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
		-	-		-	-

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>2,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	ml	1	800,00 €	800,00

<b>SOMMA</b>					<b>800,00</b>
Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			20 %	160,00
<b>TOTALE</b>					<b>960,00</b>



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1





NOME E FUNZIONE	<b>Municipio</b>	<b>E37</b>
INDIRIZZO	<b>Piazza Eleonora</b>	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso accessibile sul retro con telaio porta in sporgenza e non segnalato dall'ingresso principale.	Raccordo soglie. Inserimento targhetta che indichi il percorso accessibile.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma manca targhetta identificativa e maniglione reclinabile.	Inserimento targhetta identificativa e maniglione reclinabile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente ascensore. Assente marcagradino nelle scale.	Inserire marcagradino nelle scale.
FRUIBILITA' INTERNA	Assente corrimano di sostegno nella rampa che collega ai servizi igienici. Bancone dell'ufficio civile troppo alto e non inclusivo. Presenza di pavimento rialzato negli uffici al piano primo (n.9 uffici tra cui assistenti sociali con presenza gradino). Presenza soglia nel percorso che collega l'ascensore agli uffici.	Inserire corrimano. Sostituzione bancone. Raccordo soglie. Smussatura soglia.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) <b>3,5</b>
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) <b>2,5</b>
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) <b>0,0</b>
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) <b>1,0</b>
<b>somma</b>	<b>7,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1,00	300,00 €	300,00
2	ORI.5	Installazione targa segnaletica per esterno, da applicare su muro, con frecce e altri pittogrammi per indicazione del percorso accessibile.	n	1	120,00 €	120,00
3	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna.	n	1	40,00 €	40,00
4	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE RECLINABILE orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	180,00 €	180,00
5	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	37	20,00 €	740,00
6	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede).	ml	3,5	100,00 €	350,00
7	ING.3	SOSTITUZIONE BANCONE con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Largh. parte ribassata non inferiore ad 80 cm.	n	1	2.000,00 €	2.000,00
8	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml.	n	9	380,00 €	3.420,00
9	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm.	n	1	160,00 €	160,00
<b>SOMMA</b>						<b>7.310,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		1.462,00
<b>TOTALE</b>						<b>8.772,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2



3



4.




5



6



7

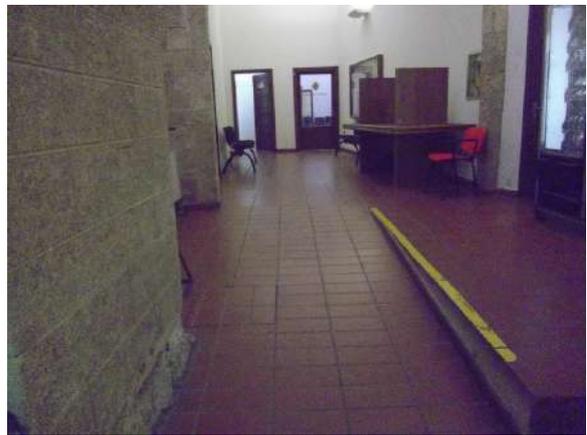

8



9





NOME E FUNZIONE	Casa Municipale	E38
INDIRIZZO	Via Bologna, Nuraxinieddu	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso accessibile da ingresso secondario (ingresso sala d'attesa medico/ casa municipale).	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Nello stesso edificio sono presenti: casa municipale, biblioteca e saletta medico.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>4,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00

**SOMMA**

**200,00**

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	40,00
-------	---	------	-------

**TOTALE**

**240,00**



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1





NOME E FUNZIONE	Ufficio circoscrizionale	E39
INDIRIZZO	Via Sant'Antonio, Donigala	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso accessibile da ingresso secondario.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Assente.	Adeguamento servizio igienico con installazione sanitari a norma e maniglioni.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Edificio abbandonato	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4)	0,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni e interventi programmati (da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati (da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>	<b>3,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,0	200,00 €	200,00
2	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1,0	5.000,00 €	5.000,00

SOMMA 5.200,00

	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %		1.040,00
--	-------	---	------	--	----------

**TOTALE 6.240,00**



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





NOME E FUNZIONE	Distaccamento anagrafico e Biblioteca	E40
INDIRIZZO	Piazza Dei Caduti, Sili	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Lavori in corso sulla Piazza sul quale si affacciano gli ingressi	Nessuno in quanto lavori in corso
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso principale: presente rampa ma priva di corrimano. Scale di ingresso prive di corrimano. Ingresso sul retro per accesso alla ludoteca dismessa: presente rampa ma priva di corrimano. Scale di ingresso prive di corrimano. Presenti soglie ingresso 2,5 cm. Violetti di ingresso assenti per cui è impossibile accedere per via dell'erba alta.	Inserimento corrimano esterno nella rampa e nelle scale. Smussamento soglie. Realizzazione vialetti di ingresso.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma assenti maniglioni.	Inserimento maniglioni passamano.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	In un unico stabile sono presenti l'ufficio di distaccamento anagrafico, la biblioteca e la ludoteca ormai dismessa. Hanno ingressi separati (ufficio e biblioteca dal lato sud e ludoteca da lato nord). Si segnala erba estremamente alta, necessaria manutenzione.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

-  buona accessibilità/ a norma
-  accessibilità limitata/ da qualificare
-  non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
-	X	X	-	X	-	X

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>5,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1-2	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	ml	7,00	150,00 €	1.050,00
3-4	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	ml	8,00	150,00 €	1.200,00
5	PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle o cls.	m <sup>q</sup>	15	100,00 €	1.500,00
6	PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle o cls.	m <sup>q</sup>	18	100,00 €	1.800,00
7	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e DI MANIGLIONE RECLINABILE da ancorare a fianco del vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	360,00 €	360,00
<b>SOMMA</b>						<b>5.910,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		1.182,00
<b>TOTALE</b>						<b>7.092,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





5



6



7





NOME E FUNZIONE	Ufficio Tecnico comunale	E41
INDIRIZZO	Piazza Eleonora, 9	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente parcheggio ma presenti forniture del bar che bloccano il passaggio.	Spostamento forniture.
ACCESSO EDIFICIO	Presente soglia con gradino di h 2 cm sia esterno che interno.	Raccordo soglie esterne e smussatura soglia interna.
SERVIZIO IGIENICO	Non presente servizio igienico adeguato e quello presente non è accessibile in quanto posto a un piano rialzato.	Riorganizzazione dei locali per far sì di poter inserire un bagno al piano terra.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente ascensore e mancante spazio per inserirlo. Scale con marcagradino assente. Corrimano esistente ma non risulta avanti rispetto all'inizio della scala.	Inserimento corrimano lato muro sul corpo scala libero da piattaforme elevatrici. Inserire corrimano lato muro 2 mt.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	Nessuno
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 3,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>6,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	FOR.3	Rimozione elemento di arredo removibile	n	2,00	60,00 €	120,00
2	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1,00	160,00 €	160,00
3	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciola e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1	300,00 €	300,00




4	BAG.5	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO accessibile anche a persona su sedia a ruote (forfait).	n	1	18.000,00 €	18.000,00
5	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede)	ml	2,00	100,00 €	200,00
SOMMA						18.780,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		3.756,00
<b>TOTALE</b>						<b>22.536,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2

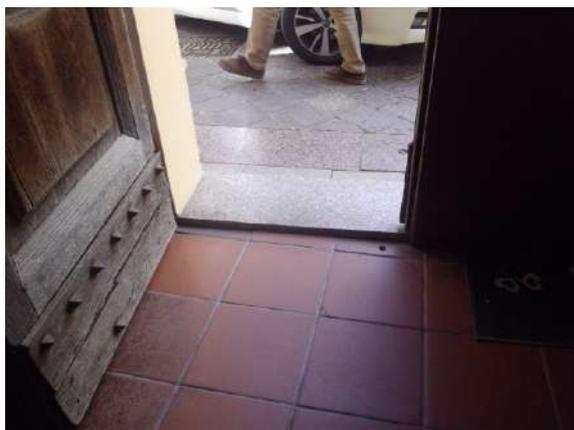

3



4.



5





NOME E FUNZIONE	Villa Baldino	E42
INDIRIZZO	Lungomare E. D'Arborea, Torre Grande	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato (strada laterale).	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	A norma.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presente piattaforma elevatrice. Scale prive di marcagradino.	Nessuno. Inserimento marcagradino.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma. Scivolo che collega ingresso laterale a zona piattaforma elevatrice privo di corrimano.	Inserimento corrimano.
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma.	Nessuno.
NOTE GENERALI	<p>Presenti lavori in corso sul Lungo Mare.</p> <p>L'accesso dal Lungo mare presenta la passerella che collega all'edificio.</p> <p>L'edificio ospita al piano terra un'associazione che si occupa di ospitare gli anziani durante le giornate estive, che vengono direttamente presi con il pullmino che si parcheggia dentro (entrata dal retro) e fatti scendere.</p> <p>Il piano di sopra ospita un'altra associazione (non molto frequentato) e quando sono presenti gli anziani al piano terra l'accesso alle scale viene precluso.</p>	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 1,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>4,0</b>



### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elemento di completamento del parapetto (es. battipiede)	ml	2,00	100,00 €	200,00
2	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	nr	26	20,00 €	520,00
<b>SOMMA</b>						<b>720,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		144,00
<b>TOTALE</b>						<b>864,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





NOME E FUNZIONE	Biblioteca comunale	E43
INDIRIZZO	Via Cristoforo Colombo	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente (ingresso biblioteca su una strada stretta che non consente spazio di parcheggio).	Realizzazione stallo riservato nella zona di parcheggio più vicina.
ACCESSO EDIFICIO	Presente gradino 4 cm.	Raccordo soglie.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico spazioso ma non adeguato (sostituzione sanitarie e inserimento maniglioni).	Adeguamento servizio igienico.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 0,5
<b>somma</b>	<b>5,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00
2	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per ricordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1,00	300,00 €	300,00
3	BAG.7	Fornitura e Installazione di LAVANDINO tipo ergonomico, compresa rimozione esistente e allacci idrici.	n	1	400,00 €	400,00



3	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e DI MANIGLIONE RECLINABILE da ancorare a fianco del vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	360,00 €	360,00
SOMMA						1.260,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		252,00
<b>TOTALE</b>						<b>1.512,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Ludoteca e Biblioteca	E44
INDIRIZZO	Piazza Chiesa, Donigala	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Presente gradino di 5 cm nel percorso di ingresso. Presente soglia di 2 cm nella porta di ingresso. Raccordo marciapiede da sistemare.	Raccordo soglie esterne tramite ricarica in asfalto. Raccordo soglia porta di ingresso.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma maniglione verticale da sostituire con orizzontale.	Sostituzione maniglione verticale.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Si segnala una perdita di acqua derivante dalla cassetta di scarico nel bagno disabili.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: green;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>5,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1,00	200,00 €	200,00
2	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1,00	300,00 €	300,00



3-4	RAC.5	RICARICA in asfalto per raccordo di pavimenti esterni in asfalto con h max dislivello 5 cm	n	2	150,00 €	300,00
5	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	n	1	250,00 €	250,00

SOMMA 1.050,00

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	210,00
-------	---	------	--------

**TOTALE 1.260,00**

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5





NOME E FUNZIONE	Palazzo Campus Colonna	E45
INDIRIZZO	Piazza Eleonora	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente stallo riservato.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso accessibile sul retro ma presente soglia in sporgenza all'ingresso e all'esterno.	Raccordo soglie.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma manca targhetta identificativa, inoltre la porta inserita non lascia uno spazio di passaggio adeguato (lascia circa 70 cm).	Inserimento targhetta identificativa. Sostituzione porta scorrevole con una battente che si apra maggiormente per sfruttare tutto lo spazio di passaggio (circa 75 cm) inoltre questa scorrevole scorre sulla parete interna del bagno e aprendosi va a coprire l'interruttore della luce interna.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Ufficio protocollo non accessibile per presenza scale e posizionato in area non raggiunta dall'ascensore.	Riorganizzazione della distribuzione degli uffici per far sì che siano tutti accessibili.
FRUIBILITA' INTERNA	Bancone all'ingresso troppo alto e non inclusivo.	Sostituzione bancone.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

critero	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>6,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	1,00	160,00 €	160,00
2	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1,00	300,00 €	300,00



3	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna	n	1	40,00 €	40,00
4	-	Sostituzione di porta scorrevole esterna con porta battente	n	1	600,00 €	600,00
5	ING.3	SOSTITUZIONE BANCONE con altro avente una parte del piano per il contatto con pubblico h 90 cm. e largh. parte ribassata non inferiore 80 cm.	n	1	2.000,00 €	2.000,00

**SOMMA** **3.100,00**

Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	620,00
-------	---	------	--------

**TOTALE** **3.720,00**

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1




2



3



4.

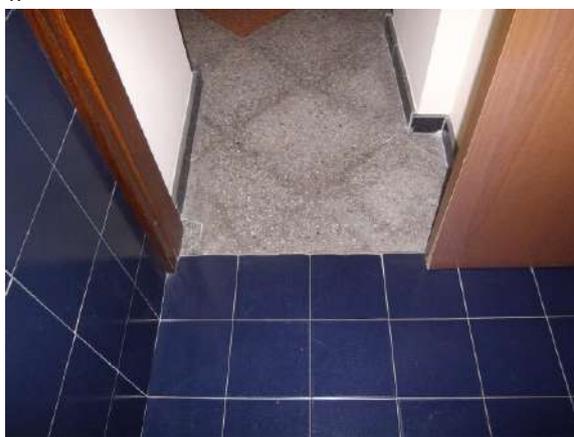

5





NOME E FUNZIONE	Sede Avis	E46
INDIRIZZO	Via Carmine	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente parcheggio riservato a circa 30 mt.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Porta ingresso con gradino.	Raccordo soglie.
SERVIZIO IGIENICO	Assente.	Nessuno in quanto non sono presenti gli spazi e lo stabile risulta aperto 2h a settimana e frequentato solo dai soci.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presenti scale per arrivare alla sala riunioni senza marcagradino.	Inserimento marcagradino.
FRUIBILITA' INTERNA	Presente gradino nello spazio di passaggio verso le scale.	Raccordo soglie.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	L'edificio risulta poco frequentato, la fruizione avviene soprattutto nella sala di ingresso dove ci sono le scrivanie. Al piano di sopra c'è la sala riunioni ma si svolgono due riunioni l'anno.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 4,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 0,5
<b>somma</b>	<b>5,0</b>



## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1-2	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	2,00	300,00 €	600,00
3	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	n	20,00	15,00 €	300,00
SOMMA						900,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		180,00
<b>TOTALE</b>						<b>1.080,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1



2



3

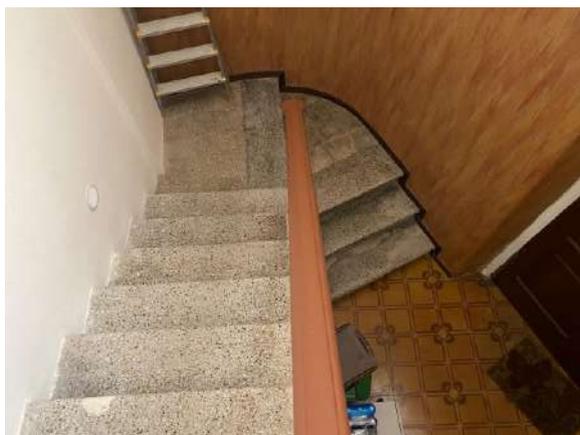



NOME E FUNZIONE	Ex Teatro San Martino	E47
INDIRIZZO	Via C. de Minorca	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente in piazza Eleonora.	(spostamento forniture) elencato già in E46.
ACCESSO EDIFICIO	Piano strada non terminato (presumibilmente ci sarà un gradino di 3-4 cm soglia compresa).	Raccordo soglie.
SERVIZIO IGIENICO	Il wc non presenta lo spazio di 1 mt accanto per poter alloggiare la carrozzella ed è assente di maniglioni.	Spostamento wc al posto del lavabo per consentire l'affiancamento della carrozzina e inserimento maniglioni.
COLLEGAMENTI VERTICALI	I balconcini del teatro sono collegati tramite scale.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Teatro in disuso. Strada antistante in lavorazione. L'uscita di sicurezza è nello stesso lato strada e presenta sempre la soglia.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 2,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 1,0
<b>somma</b>	<b>3,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.


Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdruciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	n	1,00	380,00 €	380,00




2	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	n	1,00	5.000,00 €	5.000,00
SOMMA						5.380,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		1.076,00
<b>TOTALE</b>						<b>6.456,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

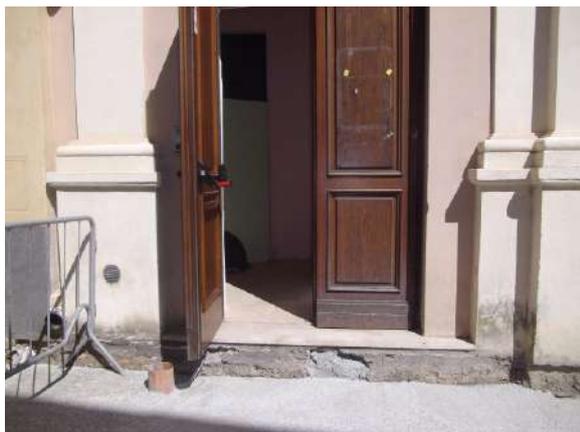

2

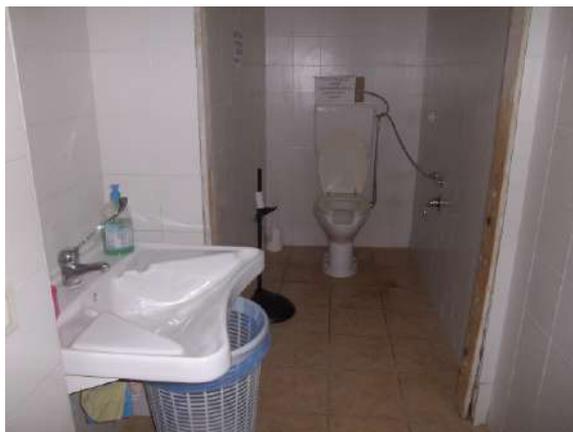



NOME E FUNZIONE	<b>Proloco</b>	<b>E48</b>
INDIRIZZO	Via C. De Minorca	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente.	Nessuno.
ACCESSO EDIFICIO	Non accessibile per presenza gradini.	Inserimento scivolo.
SERVIZIO IGIENICO	Non presente servizio igienico adeguato (servizio igienico ricavato dal sottoscala che non è accessibile dal pubblico).	Nessuno in quanto lo spazio al piano terra risulta ridotto e non è un edificio ampiamente frequentato dai visitatori.
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presenti scale non accessibili dal pubblico, al pian di sopra è presente una sala riunioni e un ufficio.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma.	Nessuno.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Ufficio piccolo su vecchio edificato, che lavora per lo più tramite informazioni telefoniche o comunque informazioni veloci, l'unico momento dell'anno in cui ha maggiori ingressi è a ridosso della Sartiglietta (giostra equestre oristanese corsa dai bambini).	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>5,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	RAC.1	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	n	2,00	800,00 €	1.600,00
SOMMA						1.600,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		320,00
<b>TOTALE</b>						<b>1.920,00</b>



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1





NOME E FUNZIONE	<b>Cimitero Oristano</b>	<b>E49</b>
INDIRIZZO	<b>Viale Cimitero</b>	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Ingresso est (cimitero vecchio): presente ma scolorito (lavori in corso).  Ingresso ovest (cimitero nuovo): assente	Ingresso est: rifacimento segnaletica orizzontale  Ingresso ovest: realizzazione stallo riservato adiacente agli ingressi
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Cimitero vecchio: presente ma posizionato sul retro dei bagni normali, percorso non segnalato.  Assente maniglione.  Presenza soglia di ingresso.  Cimitero nuovo: presente soglia sulla porta di ingresso.  Assente maniglione reclinabile.  Cimitero nuovo campo A: presente gradino sulla porta di ingresso.	Cimitero vecchio: installazione targhetta indicativa.  Installazione maniglioni.  Smussatura soglia.  Cimitero nuovo: smussatura soglia interna e raccordo soglia esterna.  Sostituzione maniglione fisso con maniglione reclinabile.  Raccordo soglie.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Vialetti non pavimentati e/o asfaltati (presenza ghiaia).	Realizzazione pavimentazione nei vialetti centrali (comparti più vecchi).
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	In alcune porzioni del cimitero i percorsi non sono asfaltati ma presentano la ghiaia (si presenta asfaltato solo il comparto A che è il più recente).  Il passaggio che collega al bagno accessibile nel cimitero vecchio è largo 91 cm (troppo stretto per inserire un corrimano), ma il cimitero vecchio non viene molto frequentato, è più che altro monumentale.	

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-



## PRIORITÀ

critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	1,0
<b>somma</b>		<b>5,0</b>

## COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.1	Installazione cartello parcheggio riservato, o solo rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	110,00 €	110,00
2	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	200,00 €	200,00
3	ORI.5	Installazione targa segnaletica per esterno, da applicare su muro, con frecce e altri pittogrammi per indicazione del percorso accessibile.	n	1	120,00 €	120,00
4	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e di MANIGLIONE RECLINABILE da applicare a fianco del vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	360,00 €	360,00
5/6	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	n	2	160,00 €	320,00
6-8	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	2	300,00 €	600,00
7	BAG.1	Sostituzione maniglione fisso con maniglione ribaltabile	n	1	250,00 €	250,00
9/10	PAV.3	Stabilizzazione percorso con realizzazione PAVIMENTAZIONE pedonale in asfalto, su fondo in ghiaia esistente	mq	820	40,00 €	32.800,00
<b>SOMMA</b>						<b>34.760,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		6.952,00
<b>TOTALE</b>						<b>41.712,00</b>



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6



7

8




9



10



11

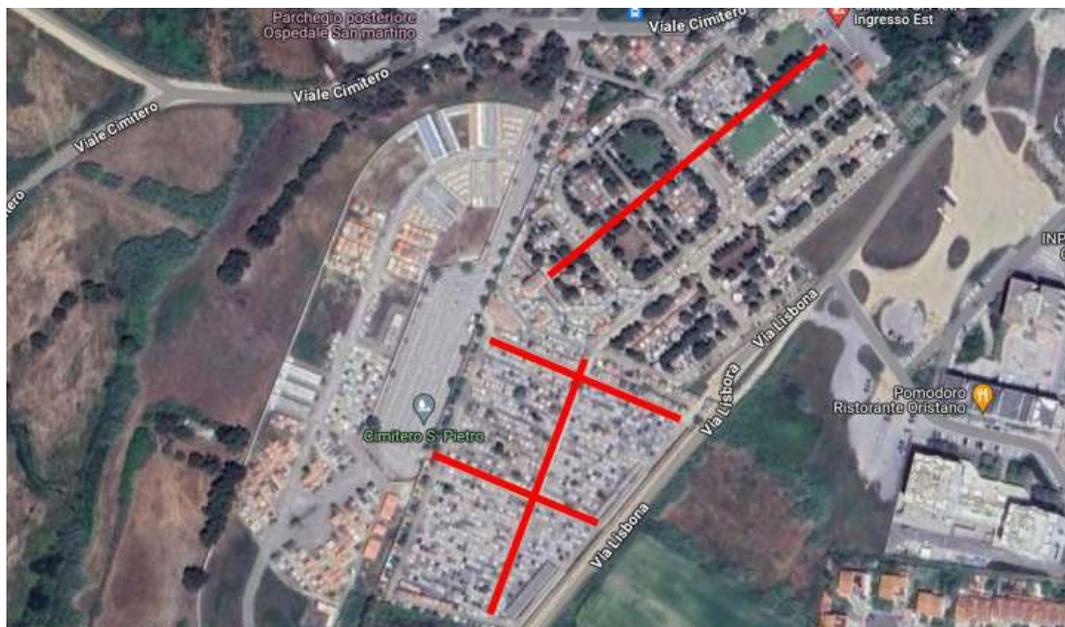

Vialetti da asfaltare



NOME E FUNZIONE	Cimitero di Donigala	E50
INDIRIZZO	Viale dei Cipressi, Donigala	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parcheggio riservato
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	A norma	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza soglia su porta di ingresso al bagno Violetti centrali non pavimentato ( presenza ghiaia)	Raccordo soglia Realizzazione pavimentazione su violetti centrali
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4)	0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni e interventi programmati (da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati (da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>	<b>2,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	n	1	560,00 €	560,00
2	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1	300,00 €	300,00



3	PAV.3	Realizzazione PAVIMENTAZIONE pedonale in asfalto, su fondo in ghiaia esistente	mq	75	40,00 €	3.000,00
SOMMA						3.860,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		772,00
<b>TOTALE</b>						<b>4.632,00</b>

## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Cimitero di Massama	E51
INDIRIZZO	S.S. 292	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo riservato.	Realizzazione parcheggio riservato.
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma assenti maniglioni.	Inserimento maniglioni passamano.
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITÀ INTERNA	Presenza soglia su porta di ingresso al bagno.	Raccordo soglie.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: yellow;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>3,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / intervento previsto	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.3	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello	n	1	560,00 €	560,00
2	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e di MANIGLIONE RIBALTABILE da posizionare di fianco al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	360,00 €	360,00
3	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1	300,00 €	300,00

SOMMA

1.220,00



Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI	20 %	244,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.464,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Cimitero di Nuraxinieddu	E52
INDIRIZZO	S.S. 292	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parcheggio riservato
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Presente servizio igienico ma assenti maniglioni	Inserimento maniglioni
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza telaio in sporgenza su porta di ingresso al bagno	Raccordo soglie
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-		-	-

### PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2)	0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2)	0,5
<b>somma</b>		<b>3,0</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area non pavimentata, con asfaltatura stallo raccordato al percorso pedonale e posa cartello.	n	1	560,00 €	560,00
2	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso e di MANIGLIONE RIBALTABILE da posizionare di fianco al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	n	1	360,00 €	360,00



3	RAC.2	Posa di ELEMENTO SAGOMATO, in pietra o in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a cm 3,5.	n	1	300,00 €	300,00
SOMMA						1.220,00
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		244,00
<b>TOTALE</b>						<b>1.464,00</b>

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3





NOME E FUNZIONE	Cimitero di Sili	E53
INDIRIZZO	S.P. 55, Sili	

### INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parcheggio riservato
ACCESSO EDIFICIO	Accessibile	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	A norma	Nessuno
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Alcuni vialetti centrali non pavimentati e sconnessi per via delle radici	Realizzazione pavimentazione
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI		

### GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<span style="color: red;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	<span style="color: green;">X</span>	-	<span style="color: yellow;">X</span>	-	-

### PRIORITÀ

criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4) 0,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4) 1,5
Segnalazioni e interventi programmati	(da 0 a 2) 0,0
Dimensione edificio e/o interventi già programmati	(da 0 a 2) 0,5
<b>somma</b>	<b>2,5</b>

### COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

Foto	Cod.	Descrizione: dove / <b>intervento previsto</b>	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot. €
1	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	n	1	200,00 €	200,00
2	PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle o cls	mq	100	100,00 €	10.000,00
<b>SOMMA</b>						<b>10.200,00</b>
	Extra	INCREMENTO PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI		20 %		2.040,00
<b>TOTALE</b>						<b>12.240,00</b>



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2





### EDIFICI COMUNALI NON RILEVATI

categoria	nome	indirizzo	località	note
POLIF.	ex 75 - LOCALI LABORATORIO	Via Carlo Meloni	Oristano	V. SCUOLA
CULTURA	ex 42 - ANTIQUARIUM ARBORENSE	Via Parpaglia	Oristano	LAV. IN CORSO
CULTURA	ex 44 - TEATRO	Via Parpaglia	Oristano	LAV. IN CORSO
SCUOLA	ex 1 - ASILO NIDO	Via G. Deledda	Oristano	LAV. IN CORSO
SCUOLA	ex 8 - SCUOLA MATERNA	Via Carlo Emanuele	Massama	DISMESSO
SCUOLA	ex 14 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Nazionale	SILI'	DISMESSO
SCUOLA	ex 15 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Oristano	Donigala	DISMESSO
SCUOLA	ex 16 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Perra	Nuraxinieddu	DISMESSO
SCUOLA	ex 17 - SCUOLA ELEMENTARE	Via Carlo Felice	Massama	DISMESSO
SCUOLA	ex 18 - SCUOLA ELEMENTARE	Via F. Gioia	Torregrande	DISMESSO
SPORT	ex 59 - IMPIANTO SPORTIVO	prol. Via Adua 7238	SILI'	LAV. IN CORSO
SPORT	ex 60 - IMPIANTO SPORTIVO	Via Carlo Felice	Massama	DISMESSO
SPORT	ex 61 - IMPIANTO SPORTIVO	Strada Provinciale 91	Nuraxinieddu	DISMESSO